

Haltungsgrafik

Haltung	R01	oberer Schacht	R01	Insp.-Nr.	1
Insp.-Richtung	in Fließrichtung	unterer Schacht	R02	Insp.-Datum	23.03.2015
Videoband	001	Ort	Benthwisch		
Baujahr		Straße	Bahn		
Profilform	Kreisprofil	Firma/ Operator	ExRohr/Görmer		
Breite/Höhe (DN)	200 / 200 mm	Entw.-System	Regenwasserkanal		
Rohrlänge		Material	Steinzeug		
Halt.-Länge	25,10 m	Innenschutz			
Insp.-Länge	25,10 m	Bemerkung			

Maßstab 1/ 190 Darstellung in Untersuchungsrichtung

Grafikseite 1

Foto	Video	Entf./m	Zustand	Beschreibung
		R01		
	00:00:01	0.00 (25.10) HA		Haltungsanfang
	00:00:10	0.50 (24.60) PA		Rohranfang
	00:01:14	2.40 (22.70) LB-R		Pos: 3 - 0; Lageabweichung, Ausbiegung, rechter Kämpfer, Muffenspalt = 0cm
	00:01:27	V---	(A)	Mech. Verschleiß, Beschreibung : 41
012	00:02:16	3.70 (21.40) SEBL		Pos: 9 - 0; Einragender Stutzen, Boden sichtb., linker Kämpfer, einragend = 5cm, Querschnittsreduzierung = 5%
	00:03:53	4.20 (20.90) LB-R		Pos: 3 - 0; Lageabweichung, Ausbiegung, rechter Kämpfer, Muffenspalt = 0cm
013	00:04:02	RS--	(A)	Scherbenbildung, Rissbreite = 3mm
014	00:05:06	6.50 (18.60) SEBL		Pos: 10 - 0; Einragender Stutzen, Boden sichtb., linker Kämpfer, einragend = 3cm, Querschnittsreduzierung = 3%
	00:05:20	RS--	(E)	Scherbenbildung, Rissbreite = 3mm
015	00:06:15	8.70 (16.40) RSF-	(A)	Scherbenbildung, Feuchtigkeit sichtbar, Rissbreite = 2mm
	00:07:01	12.10 (13.00) RSF-	(E)	Scherbenbildung, Feuchtigkeit sichtbar, Rissbreite = 2mm
	00:07:48	14.10 (11.00) RS--	(A)	Scherbenbildung, Rissbreite = 0mm
	00:08:01	14.50 (10.60) LB-U	(A)	Pos: 6 - 0; Lageabweichung, Ausbiegung, Sohle, Muffenspalt = 0cm
016	00:08:24	15.20 (9.90) HPFO		Pos: 12 - 0; Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel, Querschnittsreduzierung = 3%
017	00:08:56	16.00 (9.10) HPFO	(A)	Pos: 12 - 0; Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel, Querschnittsreduzierung = 5%
018	00:09:32	17.30 (7.80) HPFO		Pos: 12 - 0; Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel, Querschnittsreduzierung = 15%
	00:10:19	18.70 (6.40) HPFO	(E)	Pos: 12 - 0; Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel, Querschnittsreduzierung = 15%
	00:10:24	LB-U	(E)	Pos: 6 - 0; Lageabweichung, Ausbiegung, Sohle, Muffenspalt = 0cm
	00:10:48	19.20 (5.90) QVN		Nennweitenveränderung = 150mm
019		WV		Werkstoffveränderung; PVC nicht fachgerecht
020	00:11:23	D--V		Verformung, vertikal, Durchmesserreduzierung = 10%
	00:11:35	RS--	(E)	Scherbenbildung, Rissbreite = 3mm
	00:11:40	V---	(E)	Mech. Verschleiß, Beschreibung : 41
021	00:12:02	20.30 (4.80) D---		Verformung, Durchmesserreduzierung = 10%
		R02		

Haltungsgrafik

Haltung	R01	oberer Schacht	R01	Insp.-Nr.	1
Insp.-Richtung	in Fließrichtung	unterer Schacht	R02	Insp.-Datum	23.03.2015

Maßstab 1/	190	Darstellung in Untersuchungsrichtung	Grafikseite	2
------------	-----	--------------------------------------	-------------	---

Foto	Video	Entf./m	Zustand	Beschreibung
	00:12:40	24.60 (0.50)	PE	Rohrende
	00:12:57	25.10 (0.00)	EH	Haltungsende
	00:13:02		HL	Haltungslänge = 25,1m

Haltungsbildbericht

Haltung	R01	oberer Schacht	R01	Insp.-Nr.	1
Insp.-Richtung	in Fließrichtung	unterer Schacht	R02	Insp.-Datum	23.03.2015
Dimension	200 / 200	Entw.-System	Regenwasserkanal		
Strasse	Benthwisch / Bahn				



Foto 012 Videoband: 001

Zustand SEBL 3,70 m 9 Uhr

Einragender Stutzen, Boden sichtb., linker Kämpfer, einragend = 5cm, Querschnittsreduzierung = 5%

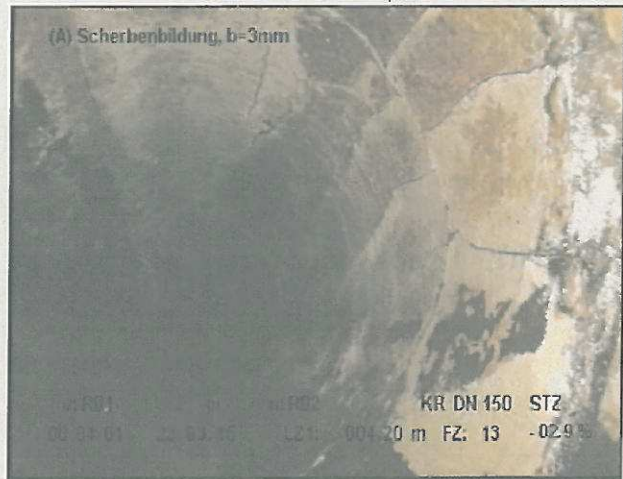


Foto 013 Videoband: 001

Zustand RS-- Anfang 4,20 m

Scherbenbildung, Rissbreite = 3mm



Foto 014 Videoband: 001

Zustand SEBL 6,50 m 10 Uhr

Einragender Stutzen, Boden sichtb., linker Kämpfer, einragend = 3cm, Querschnittsreduzierung = 3%



Foto 015 Videoband: 001

Zustand RSF- Anfang 8,70 m

Scherbenbildung, Feuchtigkeit sichtbar, Rissbreite = 2mm

Haltungsbildbericht

Haltung	R01	oberer Schacht	R01	Insp.-Nr.	1
Insp.-Richtung	in Fließrichtung	unterer Schacht	R02	Insp.-Datum	23.03.2015
Dimension	200 / 200	Entw.-System	Regenwasserkanal		
Strasse	Benthwisch / Bahn				



Foto 016 Videoband: 001

Zustand HPFO 15,20 m 12 Uhr

Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel,
Querschnittsreduzierung = 3%



Foto 017 Videoband: 001

Zustand HPFO Anfang 16,00 m 12 Uhr

Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel,
Querschnittsreduzierung = 5%



Foto 018 Videoband: 001

Zustand HPFO 17,30 m 12 Uhr

Wurzeleinwuchs, Feuchtigkeit sichtbar, Scheitel,
Querschnittsreduzierung = 15%



Foto 019 Videoband: 001

Zustand WV 19,20 m

Werkstoffveränderung;

Haltungsbildbericht

Haltung R01
Insp.-Richtung in Fließrichtung
Dimension 200 / 200
Strasse Benthwisch / Bahn

oberer Schacht R01
unterer Schacht R02
Entw.-System Regenwasserkanal

Insp.-Nr. 1
Insp.-Datum 23.03.2015



Foto 020 Videoband: 001

Zustand D--V 19,20 m

Verformung, vertikal, Durchmesserreduzierung = 10%

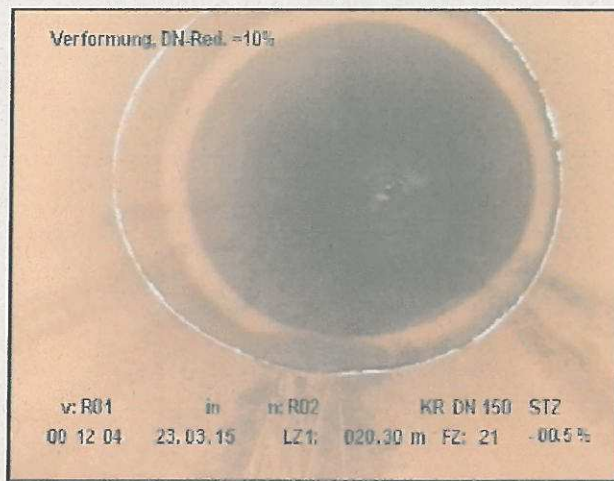


Foto 021 Videoband: 001

Zustand D--- 20,30 m

Verformung, Durchmesserreduzierung = 10%