

10 Zusammenfassung

- Es wurden Mängel festgestellt. Es wurden keine Mängel festgestellt.
- Sanierung der Anlage zur Mängelbeseitigung empfohlen.
- Eine Nachprüfung ist erforderlich.
- Weiterbetrieb der Abscheideranlage möglich.
- Sofortige Stilllegung der Abscheideranlage erforderlich.
- Die zuständige Behörde ist vom Betreiber in Kenntnis zu setzen.
- Die zuständige Behörde wurde über die festgestellten gefährlichen Mängel unmittelbar informiert.

Datum:

Ansprechpartner:

Bemerkungen:

Zusätzlich festgestellte Mängel / erforderliche Maßnahmen:

Die Dichtheit der Abscheideranlage konnte unterhalb der Abdeckplatte im Behälterbereich und oberhalb der Rohranbindungen nachgewiesen werden.

Aufgrund einer fehlenden Überhöhung ist eine Warnanlage mit Sensore zur Schichtdickenmessung und Aufstauwarnung einzubauen.

Bei der Prüfung der Zulaufleitungen wurde festgestellt das die Rinnen des Anbaus nicht an die Abscheideranlage angeschlossen sind und direkt in das Abwassersystem eingeleitet werden.

Dieser Mangel ist abzustellen und die Rohrleitungen an den Abscheider anzuschließen.

Für eine besser Dichtheitsprüfung der Zulaufleitungen empfiehlt es sich in diesem Zuge einen Kontrollschacht unmittelbar vor dem Abscheider zum setzen der Abdichtblase einzubauen.

Die Monatlichen Eigenkontrollen sind nach erlangen der Sachkunde durchzuführen und im Betriebstagebuch zu dokumentieren.

Handschriftliche Bemerkungen:

Rostock 30.09.22

Ort, Datum



Veolia Umweltservice Nord GmbH
Niederlassung Mecklenburg - Vorpommern
Betrieb Sonderabfall- und Industrieservice Rostock
Am Heidenholt 1 • 18147 Rostock
Tel.: +49 381 65928-0 Fax: +49 381 65928-30

Unterschrift Fachkundiger

Unterschrift Betreiber
(Vertreter)